


光小学校

凡 例	
	小学校の点検・対策箇所
	中学校の点検・対策箇所
	小学校区の境
	小学校の通学路
	中学校の通学路
	小学校
	中学校
	検討路線(整備予定路線)

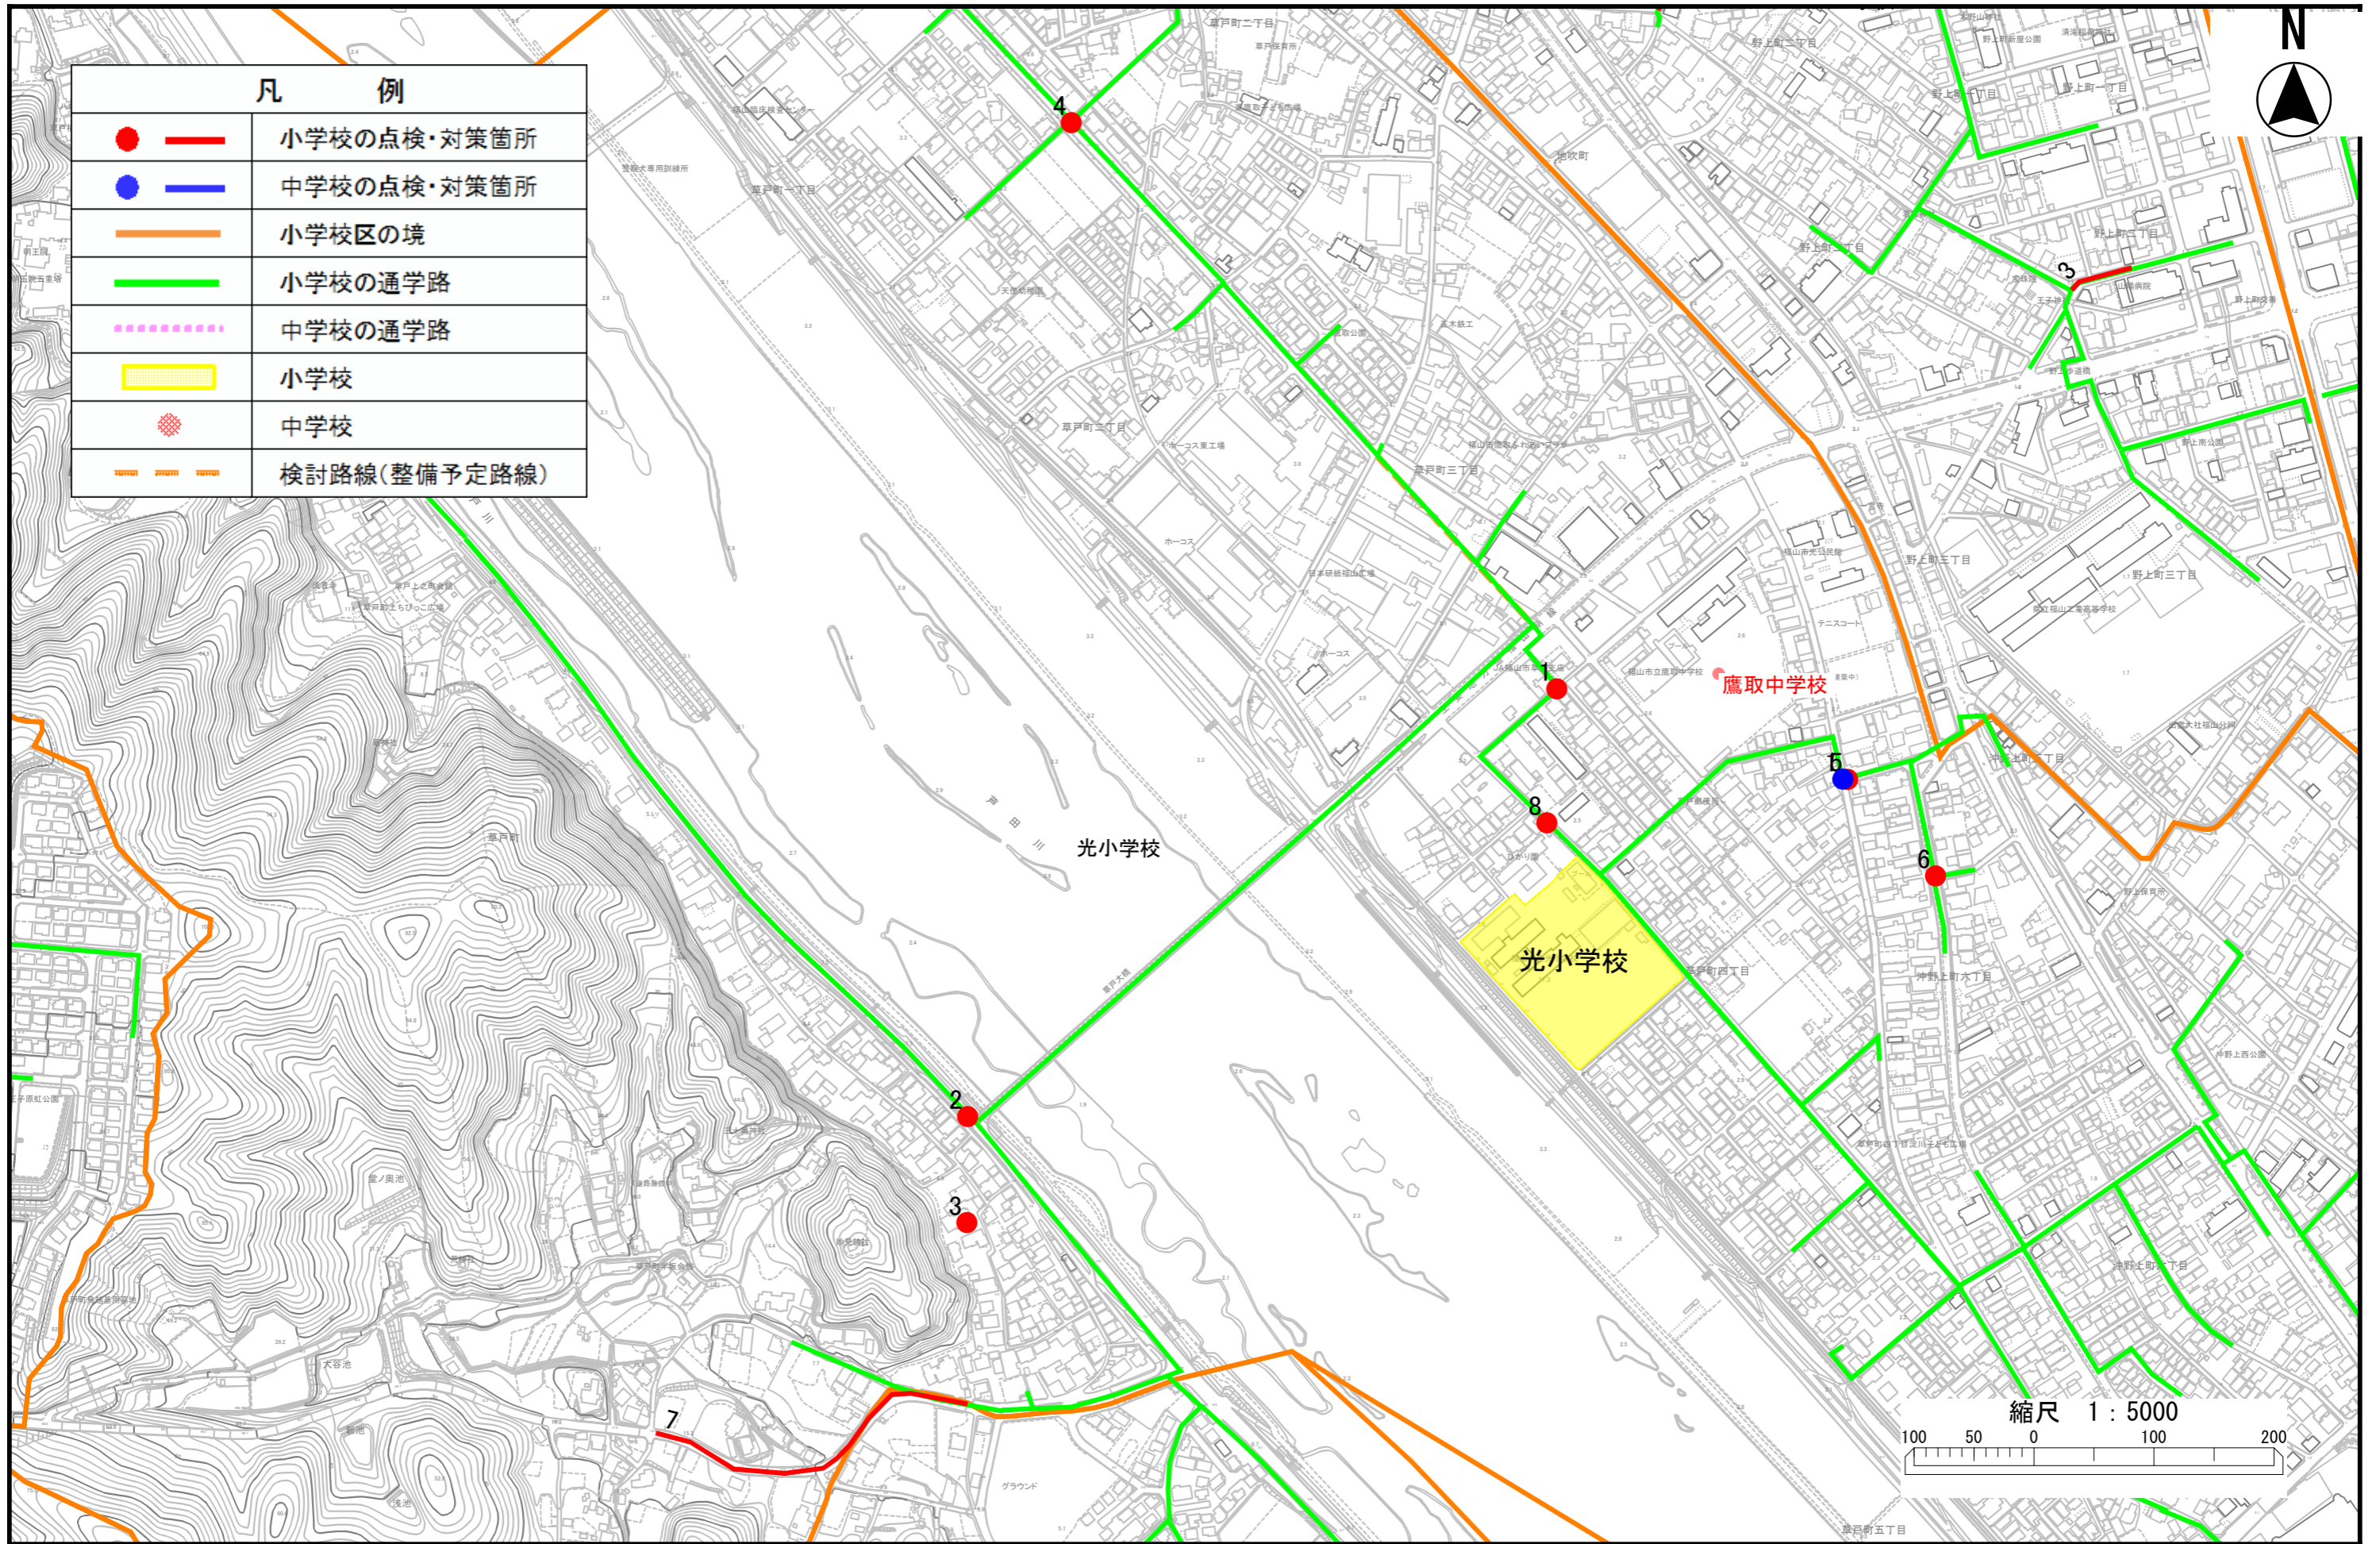

縮尺 1 : 5000
 100 50 0 100 200

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
光	1	2024	当該信号は歩行者用が短く、車用が長い ため、待機場所に児童・自転車が混 在・混雑状態になる。また、信号が変 わると同時に児童と自転車が動き出す ため、自転車と児童の接触の可能性が あり危険である。	【学校・地域】 ストップマークの設置 児童生徒への交通安全教育 地域・保護者への啓発	全て対応完了	ラバーポールがあるため、ストップマークの設置は 取り下げる。
光	2	2024	当該交差点は通行量が多く、2号線より 南進してきた右折車が交差点内で待機 状況になっており、歩行者信号が青に なっている状況で通行している。児童 は歩行者信号を確認して渡り出すの で、接触の危険がある。	【学校・地域】 児童生徒への交通安全教育 【警察】 取締りの実施	全て対応完了	【警察】 交番及び交通指導課を通じて 取締り依頼
光	3	2024	草戸コミュニティセンター前の横断歩 道には信号がない。カーブがあり見通 しも悪いうえに、本道路が抜け道と なっているため北方面からスピードを 出して走ってくる車もあり、大変危険 である。	【県】 対応完了 カーブミラー設置 【市】 路面標示の設置（横断児童あり）	一部対応完了	
光	4	2022	本庄鷹取線の各横断歩道において、児 童が立っていても止まらない車が多 く、危険。	【市】 横断歩道のカラー化	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号4]

学校名	位置図 番号	通学路 点検年度	危険内容	通学路対策予定内容/できない理由	対策状況 ステータス	備考
光	5	2022	路側帯の白線が消えている。 速度制限の標示が消えている。 ※ここは改善が見られない。(特に、 草戸沖野上1号線のスピード抑制)	【市】 外側線の引き直し グリーンベルトの設置 →交差点マーク設置	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号5] グリーンベルトの設置について、地域要望取り下げ により対策内容変更。
光	6	2022	縁石の反射鏡がない、又は壊れてい る。(この路線の西側の歩道) 速度制限の標示が消えかけている。 この路線の東側の路側帯の白線が、ほ とんど消えている。(南本庄沖野上 線)	【市】 縁石への反射板設置 外側線の引き直し	対応中	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号6]
光	7	2022	上下線ともに交通量が多く、特に、坂 道を下ってくる車がスピードが出てお り、児童が危険を感じている。	【市】 舗装補修の実施 路面標示の設置	対策内容決定	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号10]
光	8	2022	水路の幅が広く深いため、転落すると 危険。 道路幅が狭く、車が通るとすれ違いが 難しい。	【市】 水路の蓋掛け	全て対応完了	2022年度(令和4年度)からの継続[点検箇所番号8] 転落防止対策を数年かけて対応していく予定